


Embase (connecteur), coudée

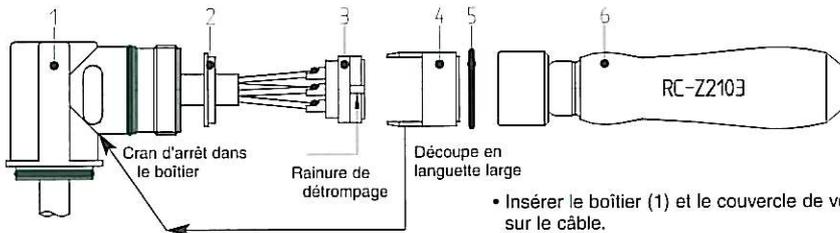


- Insérer le boîtier (1) et le couvercle de verrouillage (2) sur le câble.
- Dénuder la gaine extérieure du câble sur 30 mm.
- Couper le film, le matériau de remplissage et les isolants intérieurs.
- Dénuder les brins sur 3,5 mm, les torsader (et les étamer).
- Souder, sertir ou visser les brins sur les contacts.
- Introduire l'écrou d'arrêt (4) sur l'isolant (3), lors de cette opération, veiller à ce que la rainure de détrompage choisie de l'isolant (3) s'insère bien dans la nervure de détrompage de l'écrou d'arrêt (4).

- Appliquer le couvercle de verrouillage (2) en pressant.
- Introduire l'écrou d'arrêt complet (2+4) avec le cran d'arrêt dans la fente de guidage correcte du boîtier et l'enfoncer à l'aide de l'outil de montage (6) (une différence de cotes ne peut entraîner une erreur d'enfichage).
- Enfoncer le joint d'étanchéité (5) à l'aide de l'outil de montage (6).

Instructions de démontage :

- Enlever le joint d'étanchéité (côté enfichage) à l'aide d'un tournevis.
- Soulever le cran d'arrêt (côté soudure) de 1 mm avec le tournevis et extraire l'écrou d'arrêt en pressant.


Connecteur à capot et prolongateur, droit, non blindé

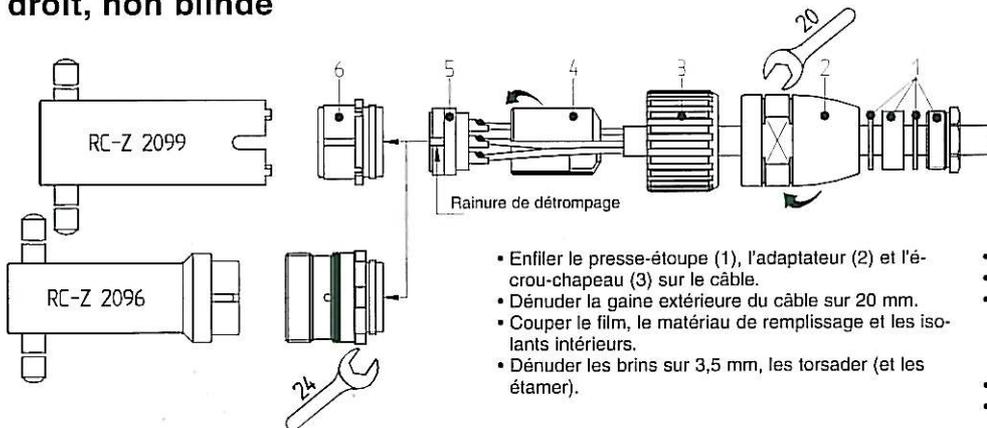

- Enfiler le presse-étoupe (1), l'adaptateur (2) et l'écrou-chapeau (3) sur le câble.
- Dénuder la gaine extérieure du câble sur 20 mm.
- Couper le film, le matériau de remplissage et les isolants intérieurs.
- Dénuder les brins sur 3,5 mm, les torsader (et les étamer).

- Souder, sertir ou visser les brins sur les contacts.
- Insérer l'entretoise (4).
- Introduire l'isolant (5) et l'entretoise (4) sur la bague (6), lors de cette opération, veiller à ce que la rainure de détrompage choisie de l'isolant (7) s'insère bien dans la nervure de détrompage.
- Visser l'adaptateur (2) à bloc jusqu'à la butée.
- Visser le presse-étoupe (1).

Connecteur à capot, coudé, non blindé

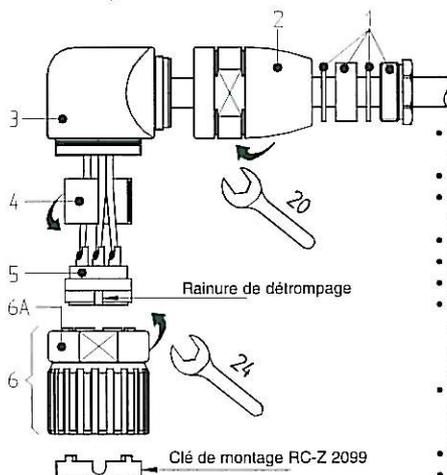

- Enfiler le presse-étoupe (1), l'adaptateur (2) et l'élément coudé (3) sur le câble.
- Dénuder la gaine extérieure du câble sur 30 mm.
- Couper le film, le matériau de remplissage et les isolants intérieurs.
- Dénuder les brins sur 3,5 mm, les torsader (et les étamer).
- Souder, sertir ou visser les brins sur les contacts.
- Insérer l'entretoise (4).
- Introduire l'isolant (5) et l'entretoise (4) dans l'unité (6), lors de cette opération, veiller à ce que la rainure de détrompage choisie de l'isolant (5) s'insère bien dans la nervure de détrompage.
- Introduire l'ensemble dans l'élément coudé (Attention : huit possibilités de détrompage) et fixer à l'aide de l'écrou (6A) (ajustement serré).
- Visser l'adaptateur (2) à bloc jusqu'à la butée.
- Visser le presse-étoupe (1).

Embase (connecteur), Démontage de la bague d'arrêt en plastique

